



BEHEERSPLAN ONZE-LIEVE-VROUWKERK VAN BELLINGEN

BIJLAGE 4: RAPPORT MONUMENTENWACHT

Kerkfabriek O.L.Vrouwkerk Bellinghen
Ninoofsesteenweg 130
1670 Pepingen



Vlaanderen
is erfgoed

Agentschap
Onroerend
Erfgoed



STUDIO ROMA cvba
Abdij Vlierbeek 7
3010 Kessel-Lo

**Overleg en bijwonen
(werf)vergaderingen Bouwkunde**

ADVIES : INSPECTIENUMMER : B-47/20263/2014/OB

OBJECT : Onze-Lieve-Vrouwkerk

LIGGING : Straat + nr. : Cantimpréstraat z/n
Gemeente/Stad : 1674 BELLINGEN

WETTELIJKE BESCHERMING : Monument d.d. 12/08/1943

HUDIGDE FUNCTIE : Kerk/kapel

ABONNEE : Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw
Mevr. Anne BOGAERTS
Daelstraat 23
1674 BELLINGEN

DATA : 27/02/2014

UITGEVOERD DOOR : Dirk LEMBRECHTS en Stijn VAN DER AUWERA
Tel: 016/31 97 51
E-mail:
dirk.lembrechts@monumentenwachtvlaamsbrabant.be

TOTAAL AANTAL MANUREN : 6u30 (ter plaatse) uur

UITGEVOERDE WERKEN : /

GEBRUIKTE MATERIALEN : /

VORIGE INSPECTIES : 5/11/1998-18/01/2005-27/06/2013

OPMERKINGEN : Tijdens de interventie werd enkel de bereikbaarheid
gecontroleerd. Enkele andere zaken die opgemerkt
werden, zijn evenwel ook in dit rapport opgenomen.

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR HET EFFICIENTE ONDERHOUD VAN UW
MONUMENT VINDT U ONMIDDELLIJK NA DE INHOUDSTAFEL.

Voor een optimale **toegankelijkheid**, **bereikbaarheid** en **veiligheid** zijn de volgende punten van bijzonder belang:

Nadere toelichting vindt u in het rapport onder volgende nummers:

De klimhaken van de dakruiter goed verankeren.

Indien mogelijk de luiken van de dakkapellen van de toren voorzien van sluitmechanismen.

Voor een goede **instandhouding** van het monument vinden wij het van belang dat volgende **werken** uitgevoerd worden:

De loden slabben onder de dakkapellen verbeteren om vochtinfiltratie te vermijden.

Kerkraad OLV-kerk Bellinghen
Daelstraat 23
1674 Bellinghen (Pepingen)

Onze ref. : MVB /

Kessel-Lo, 04/03/2014

Betreft: Verslag werfbezoek Monumentenwacht 27/02/2014 tijdens werfvergadering 39.

Geachte,

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid van de daken en het interieur is uitstekend.

Slechts één opmerking: De ladderhaken op de galmborden van de dakruiter zijn aan de binnenzijde onvoldoende verankerd. Enkele moeren zijn niet vastgevezen, andere ontbreken. Bovendien zijn niet alle draadstangen van rondellen voorzien.

Overige opmerkingen:

Toren:

- De dakkapellen zijn onderaan voorzien van een loden slab. De loden slab heeft echter geen opkant tegen het luik. Bij wind wordt de regen tussen de onderregel en het luik naar binnen geblazen. In deze zone komt ingerot hout voor, wat erop wijst dat ook in het verleden een soortgelijk probleem voorkwam. Het nieuwe hout zal snel verweren indien deze opening niet gedicht wordt;
- De luiken kunnen niet geopend worden. Onderhoud van de buitenzijde zal enkel met touwtechnieken kunnen uitgevoerd worden. Het is aan te raden vooralsnog de ramen van een sluitmechanisme te voorzien;
- Bij de westelijke dakkapel is aan de noordelijke wang een lei slecht verankerd. Bij wind beweegt ze erg fel. De lei dient herverankerd te worden met extra leinagels.

De bovenstaande opmerkingen werden reeds mondeling aan Pajoplan overgemaakt. Een kopie van dit verslag wordt ook overgemaakt.

Hopende u van dienst geweest te zijn

Met vriendelijke groeten,

Dirk Lembrechts