



BIRR CROSS ROADS CEMETERY

BEHEERSPLAN 2016-2036

Betreft: Beheersplan Birr Cross Roads Cemetery

Beschermingsbesluit: Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Britse militaire begraafplaatsen te Ieper
(Boezinge en St. Jan)
1 april 2009

Beheersplan opgemaakt door: Sarah Camerlynck, Conservation Supervisor CWGC
Delphine Vanoverberghe, Inspector-surveyor CWGC
Elverdingestraat 82, 8900 Ieper

In opdracht van: Commonwealth War Graves Commission, Elverdingestraat 82, 8900 Ieper

Datum ter goedkeuring ingediend: 25 november 2016

1	Identificatie en afbakening van het beoogde gebied	5
2	Historische nota	7
2.1	Het ontstaan van de militaire begraafplaats.....	8
2.1.1	Historische omkadering.....	8
2.1.2	Oprichten van de permanente begraafplaats	8
2.2	Ontwikkeling van de begraafplaats	10
2.2.1	Interbellum periode	10
2.2.2	Periode 1944-1975.....	10
2.2.3	Periode 1975-2016	11
2.3	Historisch overzicht	13
3	Inventaris van de erfgoedelementen.....	14
3.1	Algemene beschrijving.....	15
3.1.1	Beschrijving.....	15
3.1.2	Algemene toestand.....	15
3.2	Inventarisatie van de erfgoedelementen	16
3.2.1	Structuren	16
3.2.2	Groenaanleg.....	25
4	Beschrijving van de erfgoedwaarden en legale status.....	30
4.1	Het beschermingsbesluit en de erfgoedwaarden	31
4.2	Aanvullende erfgoedwaarden	31
4.3	Motivatie erkenning ZEN-erfgoed.....	31
5	Visie op het toekomstig beheer	32
6	Opsomming en verantwoording van de beheersmaatregelen	34

6.1	Inleiding	35
6.2	Structuren.....	35
6.2.1	Ingangselement.....	35
6.2.2	Sokkel met informatieplaat.....	35
6.2.3	Omheiningsmuren	35
6.2.4	Offerkruis	35
6.2.5	Herinneringssteen	35
6.2.6	Grafstenen.....	36
6.2.7	Dienstgebouw 1.....	36
6.2.8	Dienstgebouw 2.....	36
6.2.9	Silo met haag.....	36
6.3	Groenaanleg	36
6.3.1	Grasmat	36
6.3.2	Borderbeplanting.....	36
6.3.3	Beschermende beplanting.....	36
6.3.4	Bomen.....	36
6.3.5	Klimplanten	36
7	Voorstel van opvolging en evaluatie.....	37
8	Bijlagen	39
9	Bibliografie.....	40

1 IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEOOGDE GEBIED



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 1) en bijlage 1.

2 HISTORISCHE NOTA



2.1 HET ONTSTAAN VAN DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS

2.1.1 Historische omkadering

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Zillebeke in geallieerde handen, tot het eind april 1918 ingenomen werd door de Duitsers. Op 8 september 1918 werd het dorp terug ingenomen door de geallieerden.


De begraafplaats werd voor het eerst gebruikt in augustus 1917 als 'Dressing Station Cemetery'. De begraafplaatslag lag aan een kruispunt dat door de 1^{ste} Leinsters 'Birr Cross Roads' werd genoemd, verwijzend naar hun regimentaal depot dat langs de Birr Cross weg lag. Op het einde van de oorlog bestond de begraafplaats uit 9 onregelmatige rijen graven. Na de Wapenstilstand werd de site in het westen uitgebreid met bijzettingen van de nabijgelegen slagvelden en kleinere begraafplaatsen: Bellewaarde Ridge Military Cemetery, Birr Cross Roads Cemetery n^o2 en Union Street Graveyards 1 en 2.

De begraafplaats is vandaag de laatste herdenkingsplaats van 833 Commonwealth militairen waarvan 333 niet geïdentificeerd konden worden en 1 Belgische tolk. Speciale gedenktekens herdenken slachtoffers van wie men niet zeker is waar ze precies begraven zijn of wiens graf vernietigd werd door oorlogsgeweld.¹

2.1.2 Oprichten van de permanente begraafplaats

Zoals hierboven vermeld werden in Birr Cross Roads Cemetery de eerste begravingen in 1917 gedaan. De graven werden vermoedelijk gemarkeerd met een houten kruis. Na de oorlog werd de begraafplaats permanent ingericht.

Op basis van het bewaarde plan 'Birr Cross Roads Cemetery', gedateerd januari 1923, kan een onderbouwd beeld geschetst worden van de oorspronkelijke situatie (zie fig. 1).²

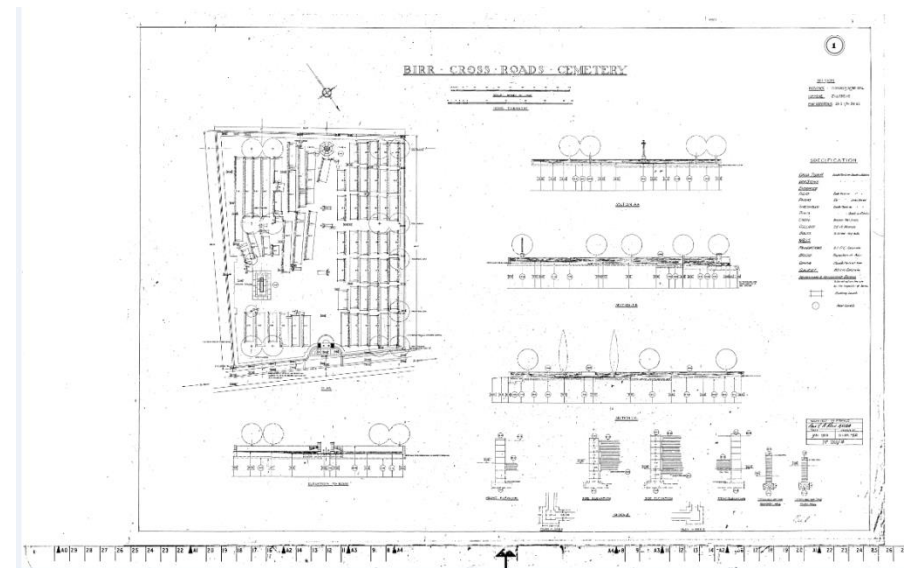

Figuur 1. Plan voor Birr Cross Roads Cemetery, gedateerd januari 1923³

De begraafplaats wordt betreden door een ingangselement, opgebouwd uit twee pijlers in Euville Marbrier natuursteen met daartussen twee natuurstenen (eveneens Euville Marbrier) posten met bronzen kraagje en verbonden door een bronzen ketting. Een halfcirkelvormig plaveisel ligt voor de ingang. Deze vorm wordt herhaald, één tred hoger in de begraafplaats. Ook hier werd Euville als natuursteen gekozen. De gracht voor de site is links en rechts van het pavement opengemaakt.

Rondom de begraafplaats werd een muur aangelegd in *Paepsteen de Boom* met deksteen in Euville Marbrier. De muur, die langs de straatzijde lager is, maakt een holle-bolle beweging voor ze aansluit op het

¹ <http://www.cwgc.org/>

² Imperial War Graves Commission, *Birr Cross Roads Cemetery* (n^o1161/13), jan. 1923.

³ Alle historische plannen zijn bijgevoegd in A4 formaat in bijlage 7

ingangselement. Aan de linkerkant moest een extra stuk muur toegepast worden om de helling van de weg op te vangen.

De grafstenen zijn in vijf plotten geordend. Het Offerkruis, ook in Euville, met bronzen zwaard was van het type A en werd in het zuidwesten van de site opgericht in dezelfde lijn als het ingangselement. De Herinneringssteen bevindt zich in het zuidoosten.

Het plan toont ook de visie voor de groenaanleg. Omheen de muur wordt een doornhaag weergegeven. Links en rechts van de Herinneringsteen wordt een zwarte populier aangeplant. Daarnaast tooien ook twaalf rode meidoorns en twee lijsterbessen de begraafplaats.

Het plan is gesigeneerd door de architect in Frankrijk Noël A. Rew en getekend door S.L. Palmer.⁴ Rew had in het leger gediend en werkte, op aanraden van Blomfield voor de CWGC als assistent-architect tussen 1919 en 1929.⁵ Sir Edwin Lutyens was hoofdarchitect van deze begraafplaats.⁶

Een foto uit *'The Silent Cities: and illustrated guide to the war cemeteries and memorials to the 'missing' in France and Flanders: 1914-1918 (1929)'*⁷ bevestigt dit beeld (zie fig. 2). Deze foto geeft het ingangselement weer met op dezelfde as het Offerkruis. De haag rondom de muur is al goed gegroeid. Eén verschil met het plan uit 1923 is de aanwezigheid van een gereedschapshuisje in de zuidoostelijke hoek van de site.



Figuur 2. Zicht op de begraafplaats in *Silent Cities* (1929)⁸

⁴ Imperial War Graves Commission, *Birr Cross Roads Cemetery* (n°1161/13), jan. 1923.

⁵ Geurst J., 2010

⁶ Ibidem

⁷ Hurst S.C., 1929

⁸ Hurst S.C., 1929

2.2 ONTWIKKELING VAN DE BEGRAAFPLAATS

2.2.1 *Interbellum periode*

Voor de periode tussen 1930 en 1944 zijn geen geschreven bronnen, foto's of plannen bewaard gebleven. Het is dan ook onmogelijk om uitspraken te doen over deze periode.


2.2.2 *Periode 1944-1975*

Het 'Report on Present Structural Condition' van 18 november 1944 maakt notie dat de bronzen ketting tussen de twee natuurstenen posten van het ingangselement verwijderd is. De bronzen kragen zijn wel nog steeds aanwezig. Ook de deur van het Registerkastje is verdwenen en er is geen Register aanwezig. Het bakstenen plaveisel voor het gereedschapshuisje bevindt zich niet meer in zo'n goede staat. De muren, het Offerkruis en de Herinneringsteen werden als goed bevonden.⁹

Het 'Report on Present Horticultural Condition', gedateerd 30 juli 1946, geeft een idee van de aanplanting op de begraafplaats. De borderbeplanting voor en achter de grafstenen bevond zich in goede toestand. Rond de silo is een *Thuja* haag aangeplant. De rode meidoorns bevinden zich in goede toestand. Er wordt geen melding meer gemaakt van een haag rondom de muren, maar wel van struikgewas. Er wordt niet meer gesproken over de twee lijsterbessen.

Voor de periode na 1946 tot 1975 is niet veel informatie bewaard gebleven. In deze periode werd de garage aan de rechterzijde van de site gebouwd. Om dit visueel af te schermen werd voorgesteld planten langs de zijden aan te planten.¹⁰

In 1970 (zie fig. 3) werden de twee zwarte populieren, vanwege hun slechte toestand, vervangen door twee nieuwe exemplaren. Er werden eveneens *Crataegus oxyantha Coccinea Plena* (meidoorn) aangeplant.¹¹

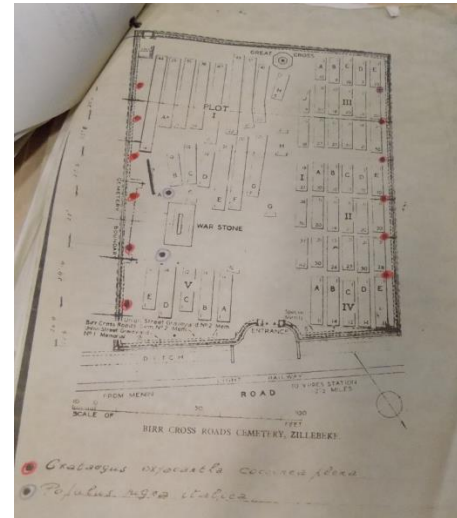

Figuur 3. Plan borend tot brief gericht aan de Director of Horticultural, 21 december 1973

Het oorspronkelijk beplantingsschema werd vermoedelijk tussen '30 en 1970 geleidelijk aan verlaten. Enkel de twee zwarte populieren bleven, wel op licht aangepast plaats, bewaard.

⁹ Imperial War Graves Commission, *Report on Present Structural Condition*, 18/11/1944

¹⁰ Imperial War Graves Commission, *Tour Report Director of Finance and Estate*, 1964.

¹¹ Commonwealth War Graves Commission, *Chief Horticultural Officer report*, 4/7/1970

Commonwealth War Graves Commission, *letter to Director of Horticultural*, 21/12/1973

2.2.3 Periode 1975-2016

STRUCTUREN

In de laatste 40 jaar zijn er geen noemenswaardige aanpassingen gebeurd aan de structuren van de begraafplaats. Er werd voornamelijk normaal onderhoud uitgevoerd, zoals het hernieuwen van voegen, reinigen en plaatselijk herstel.

We kunnen wel opmerken dat het bakstenen gereedschapshuisje, zoals afgebeeld in 1929, vervangen werd door een betonnen schuurtje. In 1989 werd een dakgootje aan het gereedschapsschuurtje toegevoegd en in 1990 werd de muur door een bus beschadigd (zie fig. 4).



Figuur 4. Herstellen van de beschadigde muur (1990)

De director of Works bezocht deze begraafplaats in 1996. De muren zijn dan bekleed met beplanting maar lijken in een goede toestand. Er zijn wel kleine laterale bewegingen in de horizontale voegen van de muur waar te nemen. Ook de silo en gereedschapsschuurtje, beiden afgeschermd, bevinden zich in een goede toestand.¹²

¹² Commonwealth War Graves Commission, *Director of Works tour to Northern Europe*, 22-26/1996

GROENAAANLEG

Op vlak van groenaanleg ondergaat de site wel ingrijpende renovatie- en aanpassingswerken.

Op basis van het '*Biennial Horticultural Inspection Report*'¹³ kan de toestand in 1978 gereconstrueerd worden. Er is nu een parkeerplaats en gras voor de begraafplaats. Zowel voor als achter de grafstenen is borderbeplanting aanwezig. Een levensboom haag (*Thuja occidentalis pyramidalis*) schermt de achterste muur, gereedschapshuisje en silo af. Langs de muur is struikgewas aanplant (*Cotoneaster horizontalis*). De site wordt getooid met volgende bomen: 5 oude tweestijlige meidoornen (*crataegus oxyantha plena*), 13 jonge tweestijlige meidoornen (*crataegus oxyantha plena*) en 2 zwarte populieren. Deze beschrijving wordt bevestigd door enkele zwart-wit foto's, vermoedelijk eind jaren '70 – begin jaren '80 (zie fig.5).

¹³ Commonwealth War Graves Commission, *Biennial Horticultural Inspection Report*, 1978



Figuur 5. Enkele zwart wit foto's illustreren de toestand op het einde van de jaren '70- begin jaren '80

In het begin van de jaren '80 wordt het groenrenovatieplan verdergezet. De oude meidoorns worden verwijderd. Er moet wel één nieuwe boom aangeplant worden en de populieren moeten sterk gesnoeid worden.¹⁴

In 1985 stelt de *Director of Horticulture* voor om de haag achter het Offerkruis te verwijderen en te vervangen door een *Normandy* haag alsook om een paar haagbeuken (*Carpinus betulus fastigiata*) aan weersijden van het Offerkruis aan te planten. De twee populieren die de Herinneringsteen flankeren moesten verwijderd worden en niet vervangen.¹⁵

Op het einde van jaren '80 wordt er een frituur gebouwd links naast de begraafplaats. De CWGC wordt hierover geconsulteerd en er wordt afgesproken dat er een haag komt tussen de begraafplaats en de frituur.

In 1990 werden, op aanraden van *Director of Horticulture* Pavement rozen aangeplant (*Rosa purple pavement*). Het verwijderen van de meidoornbomen en vervangen door krentenboompjes (*Amelachier lamarckii*) werd overeengekomen.¹⁶ In 1991 worden echter gevlochten lindebomen voorgesteld langs beide zijden van de site.¹⁷ In zijn tourrapport van 1992 vermeldt de directeur de geslaagde *Patentillas* en *Erica's*. De lindebomen zien er echter nog niet goed uit. In 1996 raadt men aan om de *Patentillas* terug te vervangen door een kleinere plantensoort.¹⁸

¹⁴ Commonwealth War Graves Commission, *letter of Director of Horticulture*, 25/9/1982.

¹⁵ Commonwealth War Graves Commission, *Director of Horticulture*, 1985

¹⁶ Commonwealth War Graves Commission, *Tour Director of Horticulture*, 1990

¹⁷ Commonwealth War Graves Commission, *Tour Director of Horticulture*, 1991

¹⁸ Commonwealth War Graves Commission, *DDG's tour report*, 1996



Figuur 6. Enkele foto's genomen tijdens inspectie Director of Horticulture (1996) van de gevlochten lindebomen.

In het begin van de 20^{ste} eeuw werd de *Normandy* haag vervangen door haagbeuk (*purple fagus*) en de bestaande muurbepanting wordt vervangen door straalstempel (*Actinidia kolomikta*). In 2007 werden nieuwe aanplantingen langs de voorste muur uitgevoerd.

2.3 HISTORISCH OVERZICHT



Figuur 7. Links aanduiding van de nog bewaarde structurele elementen (in geel) die bewaard bleven sinds de aanleg en rechts aanduiding van de groenelementen (in groen) die bewaard bleven sinds de aanleg



Figuur 8. Aanduiding van de verdwenen elementen (in blauw) sinds de aanleg (1922).

3 INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN



3.1 ALGEMENE BESCHRIJVING

3.1.1 *Beschrijving*

Birr Cross Roads Cemetery heeft een rechthoekig grondplan en is omheind door vier muren. De muren hebben elk verschillende hoogtes. Voor de zijmuren staat een groenscherm van leilinde bomen. Langs de rechterzijmuur groeien klimplanten, tussen de linkerzijmuur en de grafstenen ervoor zijn er heesters. De begraafplaats wordt bedekt met gras.

De ingang bevindt zich centraal in de muur langs straatzijde. Bij de ingang staat een sokkel met informatiepaneel. De Herinneringssteen bevindt zich even verder links. Van de ingang loopt een centraal graspad naar het Offerkruis aan de achterzijde. In de linker achterhoek zijn er twee dienstgebouwtjes en een silo. Het dienstgedeelte wordt van de begraafplaats afgescheiden door een hagebeuk.

Op de begraafplaats zijn er 827 grafstenen verspreid over vijf plotten (I t.e.m. V). Links en rechts van de ingang, staan er speciale gedenkstenen langs de omheiningsmuur. Borderplanten zijn aangeplant aan de voorzijde van de grafstenen.

3.1.2 *Algemene toestand*

Over het algemeen is de site in een matige tot slechte toestand, dit door de toestand van de omheiningsmuren en het bakstenen dienstgebouwtje. De bakstenen verkrumelen en de voegen worden op grote schaal uitgeworpen. In de zijmuren zijn een aantal kleinere afbrokkelingsgaten. Zowel de zijmuren als achtermuur leunen. De muren langs de ingang hebben verschillende scheuren in hun hoeken. Het dak en de onderliggende muurgedeeltes van het dienstgebouwtje verkeren in zeer slechte staat.

De andere elementen (zoals het ingangselement, het Offerkruis en de Herinneringssteen) bevinden zich in een matige staat en/of hebben enkele kleine reparaties of onderhoud nodig. Het betonnen dienstgebouw en de silo zijn vrij intrusief.

De grafstenen en groenaanleg bevinden zich over het algemeen in een goede toestand.

Bijlage 6 bevat een gedetailleerd fotografisch verslag van de huidige toestand.

3.2 INVENTARISATIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

3.2.1 Structuren

INGANGSELEMENT

Korte beschrijving

Het ingangselement staat in een circulaire insprong van de bakstenen muur aan straatzijde. Het bestaat uit twee hoge natuurstenen pijlers, vanboven staat 'Birr Cross Roads Cemetery 1915-1918' gegraveerd. Tussen de pijlers zijn er twee natuurstenen paaltjes die verbonden zijn met een smeedijzeren ketting. Aan de binnenzijde van de pijlers zitten de Schenking van Landplaten. In de achterzijde van de rechterpijler zit het bronzen Registerkastje. Er is langs voor- en achterzijde een vrij groot circulair plaveisel in natuursteen.

Materiaal

Boomse baksteen


Witte natuursteen (Euville)

Smeedijzer

Brons

Huidige toestand

Het ingangselement bevindt zich in een matige toestand. De pijlers en paaltjes zijn in orde, maar het voegwerk ontbreekt op sommige plaatsen in het plaveisel. Er zijn verschillende scheuren in de muurbogen, sommige zijn reeds hersteld maar opnieuw gescheurd. De ketting moet een nieuwe afwerkingslaag krijgen en het Registerkastje moet gepolijst worden.

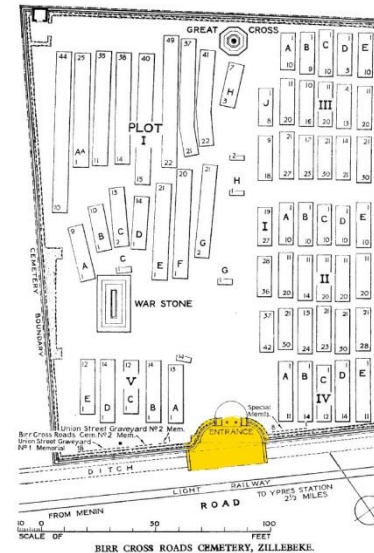

SOKKEL MET INFORMATIEPLAAT

Korte beschrijving

Sokkel met bakstenen onderbouw en natuurstenen dekplaat, met daarop een metalen informatieplaat.

Materiaal


Baksteen

Witte natuursteen

Metaal

Huidige toestand

De sokkel bevindt zich in een goede toestand.

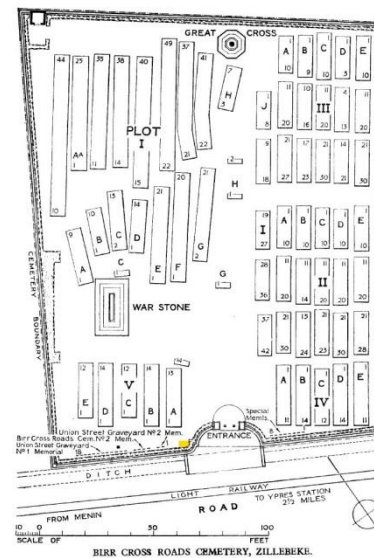

OMHEININGSMUREN

Korte beschrijving

De begraafplaats wordt omheind door vier bakstenen muren met natuurstenen dekstenen. De muur langs straatzijde is vrij laag en heeft een circulaire insprong met ingangselement. De zijmuren zijn hoger. In de voorste hoeken staan twee hoge natuurstenen pijlers. Een stuk van de achtermuur langs de silo is bedekt met cementering.


Materiaal

Boomse baksteen

Witte natuursteen

Huidige toestand

De muren bevinden zich in een slechte toestand. De muren hebben verweerde en beschadigde bakstenen (onder andere door vorstschade en het gebruik van cementgebonden voegmortels). De voegen worden op grote schaal uitgeworpen, er is daar ook biologische aantasting. In de zijmuren zijn een aantal kleinere afbrokkelingsgaten. Op sommige plaatsen was er reeds lokaal herstel. Zowel de zijmuren als achtermuur leunen en/of hebben uitstulpingen onderaan. De cementering langs de silo brokkelt af. De voormuren zijn in betere conditie dan de andere muren. Er zijn wat kleine beschadigingen aan de dekstenen en er ontbreekt minimaal voegwerk. Er zijn wel verschillende scheuren in de bogen en hoeken van de ingangsmuren.

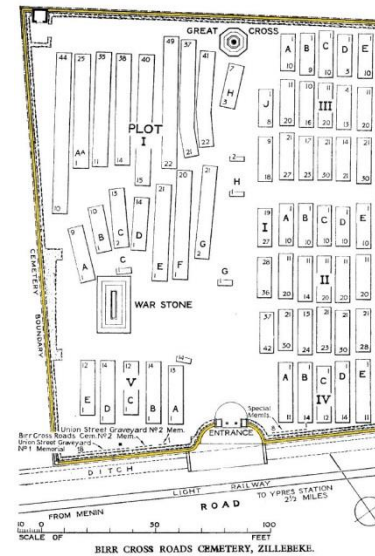

OFFERKRUIS

Korte beschrijving

Offerkruis van het type A met twee zwaarden.


Materiaal

Witte natuursteen (Euville)

Brons

Huidige toestand

Het Offerkruis bevindt zich in een matige toestand. Aan de armen is een opvallende steenherstelling gebeurd, die niet gelijkt op de natuurlijke verwerking van de andere stenen. Het voegwerk ontbreekt op sommige plaatsen. De afwerkingslaag van het zwaard voldoet niet meer aan de norm.

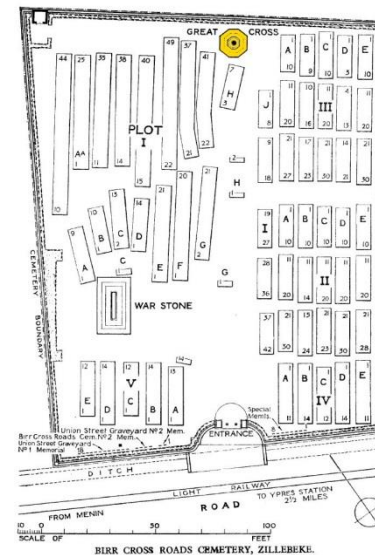

HERINNERINGSSTEEN

Korte beschrijving


Herinneringssteen, standaard type.

Materiaal

Witte natuursteen (Euville)

Huidige toestand

De Herinneringssteen bevindt zich in een matige toestand. De steen zelf is in orde, maar het voegwerk tussen de treden ontbreekt op zeer veel plaatsen.

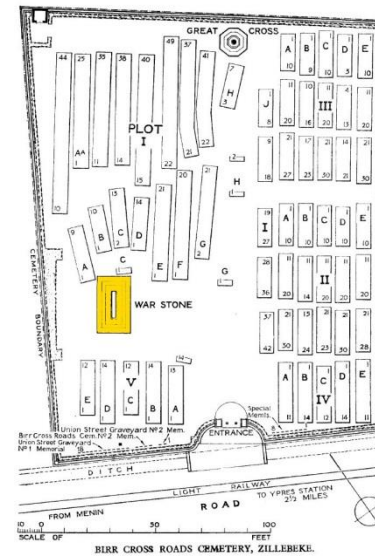

GRAFSTENEN

Korte beschrijving

Op de begraafplaats zijn er 827 grafstenen verspreid over vijf plotten (I t.e.m. V). Deze zijn regelmatig gegroepeerd in plot II t.e.m. V, plot I heeft eerder een onregelmatige vorm.

Materiaal

Witte natuursteen ¹⁹

Huidige toestand

De grafstenen bevinden zich in een goede toestand.



¹⁹ De meeste grafstenen zijn in Hopton Wood vervaardigd.

DIENSTGEBOUW 1

Korte beschrijving

Het dienstgebouwtje staat tegen de achtermuur aan en is een eenvoudige bakstenen constructie met plat dak in beton en met houten deur. Tussen de twee dienstgebouwen ligt een plaveisel van betonnen tegels wat vrij intrusief is.

Materiaal

Boomse baksteen


Beton

Schrijnwerk (eik)

Waterdichting

Huidige toestand

Het eerste dienstgebouw bevindt zich in een slechte toestand. De waterdichte laag en de bovenste oppervlaktelaag van het dak zijn zwaar beschadigd. Het voegwerk tussen het dak en de muren en in de bovenste delen van de muren ontbreekt op grote schaal. Een aantal bakstenen onder het dak zitten los en verschillende bakstenen hebben vorstschade. Er is een scheur onder een ventilatieopening. De deur vertoont een verlies van afwerkingslaag en is gerot onderaan.

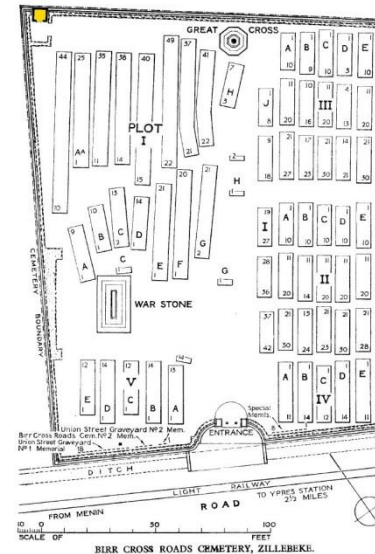

DIENSTGEBOUW 2 MET HAAG

Korte beschrijving

Standaard type prefab dienstgebouw in beton. Aan de voorzijde is er een dubbele metalen deur en een raam ernaast. Tussen de twee dienstgebouwen ligt een plaveisel van betonnen tegels. Er staat een hagebeuk rond de achterzijde van het gebouwtje.

Materiaal

Beton

Metaal

Waterdichting


Glas

Schrijnwerk

Hagebeuk

Huidige toestand

Het tweede dienstgebouw bevindt zich in een matige toestand. De waterdichte laag is op sommige plaatsen verdwenen. De andere onderdelen vertonen een verlies van afwerkingslaag en moeten herschilderd worden. Het gebouwtje is vrij intrusief, zeker omdat er reeds een ander bakstenen dienstgebouwtje aanwezig is.

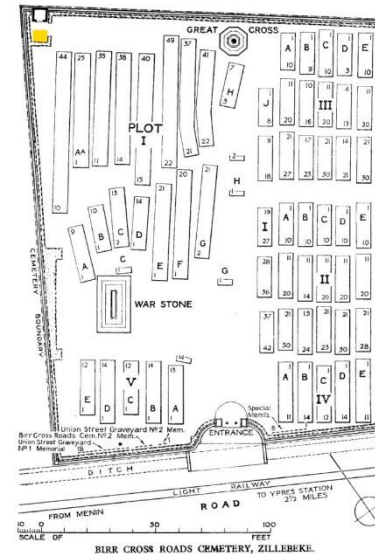

SILo MET HAAG

Korte beschrijving

Silo met betonnen ondergrond en wandplaten. Er staat een rode hagebeuk voor. De binnenzijde van de achtermuur langs de silo is gecementeerd.


Materiaal

Beton

Hagebeuk

Huidige toestand

De silo bevindt zich in een goede toestand, maar is vrij intrusief.

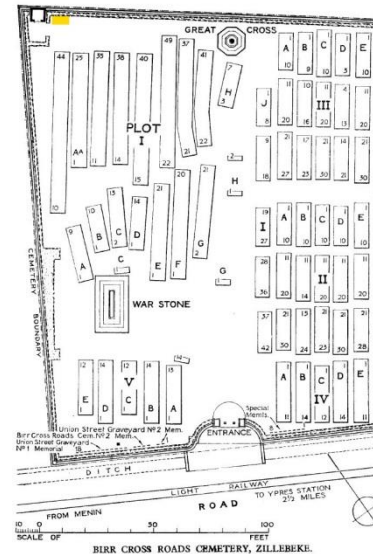

3.2.2 Groenaanleg

GRASMAT

Korte beschrijving

Het terrein wordt bedekt met gras.

Materiaal

Gras

Huidige toestand

De grasmatt bevindt zich in een goede toestand.



BORDERBEPLANTING VOORZIJD

Korte beschrijving

Borderbeplanting aan de voorzijde van de grafstenen.

Materiaal

Vaste planten ²⁰

Huidige toestand

De borderbeplanting bevindt zich in goede toestand.



²⁰ De borders zijn aanplant met een mix van de meest gebruikte vaste planten rond de Ypres Salient en zijn onderhevig aan aanpassingen wanneer een plant het minder zou doen.

BESCHERMENDE BEPLANTING

Korte beschrijving


Rond de sokkel met informatieplaat staat er beplanting die bij het maaien als bescherming dient.

Materiaal

Vaste planten

Huidige toestand

De beschermende beplanting bevindt zich in een goede toestand.

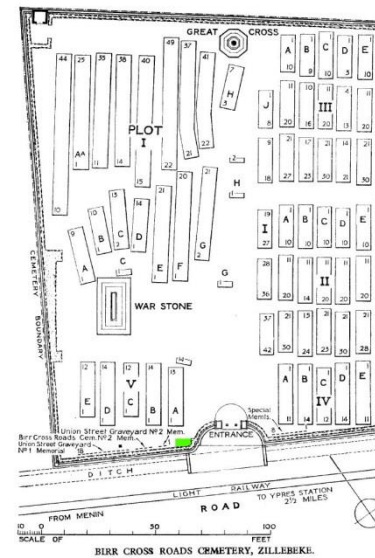

BOMEN

Korte beschrijving


Langs de zijmuren staat een groenscherm van leilinde bomen die het zicht op de naburige percelen verhindert.

Materiaal

Leilinde

Huidige toestand

De bomen bevinden zich in een goede toestand.

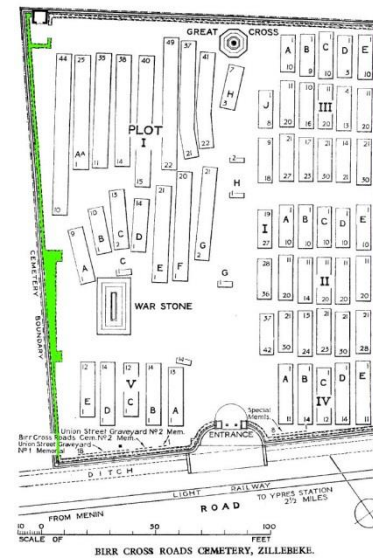

KLIMPLANTEN

Korte beschrijving


Langs de rechterzijmuur groeien klimplanten.

Materiaal

Klimplanten

Huidige toestand

De klimplanten bevinden zich in een goede toestand.

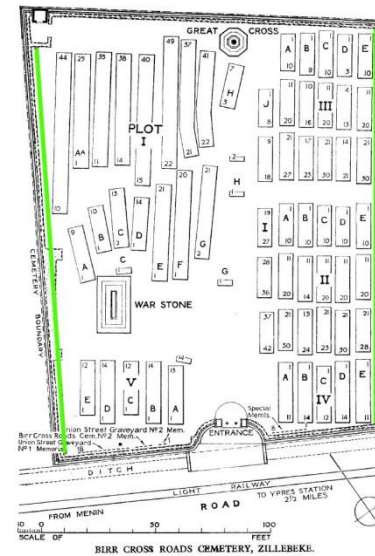

4 BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN EN LEGALE STATUS



4.1 HET BESCHERMINGSBESLUIT EN DE ERFGOEDWAARDEN

Britse militaire begraafplaats Birr Cross Roads Cemetery, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

- Historische waarde, in casu historische context en militair-historische waarde: Begraafplaats die in augustus 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper werd opgestart door medische posten. Tijdens het Duitse Lente-offensief werd de begraafplaats door Duitsers ingenomen. Tegen het einde van de oorlog waren er 9 onregelmatige rijen met graven, die na de wapenstilstand met graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen werden uitgebreid. Nu liggen er 834 mannen, waarvan er 336 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor 27 van hen diende een special memorial opgericht te worden omdat het graf niet meer gelokaliseerd kon worden op deze of op de oorspronkelijke begraafplaats.
- Artistieke waarde, historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde: Begraafplaats ontworpen door E. Lutyens en N.A. Rew. Het smeedijzeren toegangshekken wordt geflankeerd door 2 hoge, rechthoekige zuilen uit witte natuursteen, met rondlopende kroonlijst en geprofileerde sokkel. Andere karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring waarlangs leilinden staan, het Cross of Sacrifice dat geflankeerd wordt door 2 haagbeuken en de Stone of Remembrance. De meeste graven zijn vervaardigd uit het grijzere Hopton Wood.

4.2 AANVULLENDE ERFGOEDWAARDEN

Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 4)

4.3 MOTIVATIE ERKENNING ZEN-ERFGOED

Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 4)

5 VISIE OP HET TOEKOMSTIG BEHEER



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 5)

6 OPSOMMING EN VERANTWOORDING VAN
DE BEHEERSMAATREGELEN



6.1 INLEIDING

In wat volgt wordt een oplisting gemaakt van de richtlijnen die nodig zijn om het beheer van enerzijds de structuren en anderzijds de groenaanleg te garanderen. Voor een definitie van de standaarden en het lange termijn beheer wordt er verwezen naar het globaal beheersplan. Hieronder worden de noodzakelijke eenmalige ingrepen beschreven.

Voor meer gedetailleerde richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoud en restauratie wordt verwezen naar de *'Heritage Strategy'*, *'Structural Manual'*, *'Horticultural Manual'* en *'Routine Works Maintenance Manual'* en *'technical data sheets'*.

6.2 STRUCTUREN

6.2.1 Ingangselement

De metalen ketting moet een nieuwe afwerkingslaag krijgen. Het voegwerk in het plaveisel moet plaatselijk hersteld worden. Wat betreft de ingangsmuren zal net als de omheiningsmuren verder onderzoek uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden (zie 6.2.3.).

6.2.2 Sokkel met informatieplaat

Geen éénmalige ingrepen nodig.

6.2.3 Omheiningsmuren

De omheiningsmuren bevinden zich in een slechte toestand, ze hebben vorstschade en stabiliteitsproblemen. Voor het beheer van zijn begraafplaatsen gaat de CWGC uit van de volgende principes. Het behoud van de begraafplaatsen is gebaseerd op een regelmatig onderhoud van de structuren. Herstel en/of restauratie die nodig zijn om de erfgoedwaarde te behouden, zijn toegelaten. Enkel wanneer herstel en/of restauratie niet voldoende is om de erfgoedwaarden te verzekeren, kan geopteerd worden voor reconstructie. Verder onderzoek zal uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden.

6.2.4 Offerkruis

Het voegwerk moet plaatselijk hersteld worden. Oude reparaties moeten opnieuw, volgens de norm, uitgevoerd worden. Het zwaard moet een nieuwe afwerkingslaag krijgen.

6.2.5 Herinneringssteen

Het voegwerk moet voorzichtig verwijderd worden en hervoeegd.

6.2.6 *Grafstenen*

De grafstenen bevinden zich in een goede toestand.

6.2.7 *Dienstgebouw 1*

Wat betreft het dienstgebouw zal net als de omheiningsmuren verder onderzoek uitwijzen of er voor herstel/restauratie of reconstructie geopteerd zal worden (zie 6.2.3.).

6.2.8 *Dienstgebouw 2*

Het betonnen dienstgebouw kan verwijderd worden, aangezien deze niet meer in gebruik is en er een origineel bakstenen dienstgebouwtje aanwezig is.

6.2.9 *Silo met haag*

De silo en de haag bevinden zich in een goede toestand.

6.3 **GROENAANLEG**

6.3.1 *Grasmat*

De grasmat bevindt zich in een goede toestand.

6.3.2 *Borderbeplanting*

De borderbeplanting bevindt zich in een goede toestand.

6.3.3 *Beschermende beplanting*

De beschermende beplanting bevindt zich in een goede toestand.

6.3.4 *Bomen*

De bomen bevinden zich in een goede toestand.

6.3.5 *Klimplanten*

De bomen bevinden zich in een goede toestand.

7 VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE



Hier wordt verwezen naar het globaal beheersplan (hoofdstuk 7).

8 BIJLAGEN

Bijlagen	Niet van toepassing	Bijgevoegd
Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)		1
Lijst van premiegerechtigde werken		2
Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating		3
Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart		4
Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart	X	
Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een premie met aanduiding op kaart	X	
Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is		5
Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie	X	
Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI	X	
Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te verstoren	X	
Extra bijlagen (privacy gevoelige informatie)		6-7

9 BIBLIOGRAFIE

PUBLICATIES

Hurst S.C., 1929. *The silent cities: an illustrated guide to the war cemeteries and memorials to the 'missing' in France and Flanders: 1914-1918*, E.P. Dutton.

ARCHIEF

Commonwealth War Graves Commission, *letter of Director of Horticulture*, 25/9/1982.

Commonwealth War Graves Commission, *Director of Horticulture*, 1985

Commonwealth War Graves Commission, *Tour Director of Horticulture*, 1990.

Commonwealth War Graves Commission, *Tour Director of Horticulture*, 1991.

Commonwealth War Graves Commission, *Director of Works tour to Northern Europe*, 22-26/1996.

Commonwealth War Graves Commission, *Director of Works tour to Northern Europe*, 22-26/1996.

Commonwealth War Graves Commission, *DDG's tour report*, 1996.

Commonwealth War Graves Commission, *Director of Horticulture*, 1985.

Commonwealth War Graves Commission, *letter of Director of Horticulture*, 25/9/1982.

Commonwealth War Graves Commission, *DDG's tour report*, 1996

Commonwealth War Graves Commission, *Tour Director of Horticulture*, 1991

Imperial War Graves Commission, *Birr Cross Roads Cemetery (n°1161/13)*, jan. 1923.

Imperial War Graves Commission, *Report on Present Structural Condition*, 18/11/1944.

Imperial War Graves Commission, *Tour Report Director of Finance and Estate*, 1964.

WEBSITES

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12146>

www.cwgc.org