

Extra:

Schouw van het pand de Spiegel op de Markt 23 te
Zoutleeuw

Rapport

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw

Tijdens het vooronderzoek werden onder de aanwezige plafondbezetting in kamer 5 troggewelfjes aangetroffen. Deze troggewelfjes werden ondertussen volledig blootgelegd. Bij het verwijderen van de plafondbezetting werd ter hoogte van de schouw ontdekt dat één van de vier gewelfjes die erop uitkomen hier niet stopt maar lijkt door te lopen tot de muur. Voor een beter zicht hierop werd de huidige schouwbezetting een stuk verder afgekapt.



Afb. 1: Schouw kamer 5.




Afb. 2: Schouw kamer 5 – detail vooraanzicht.

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw



Afb. 3: Schouw kamer 5 – detail zij aanzicht

Hieruit is naar voren gekomen dat waar de huidige zichtbare schouwboezem een mooi gelijk rechthoekig volume vormt, de onderliggende schacht een grilligere vorm heeft met een rechte en een taps toelopende zijde.

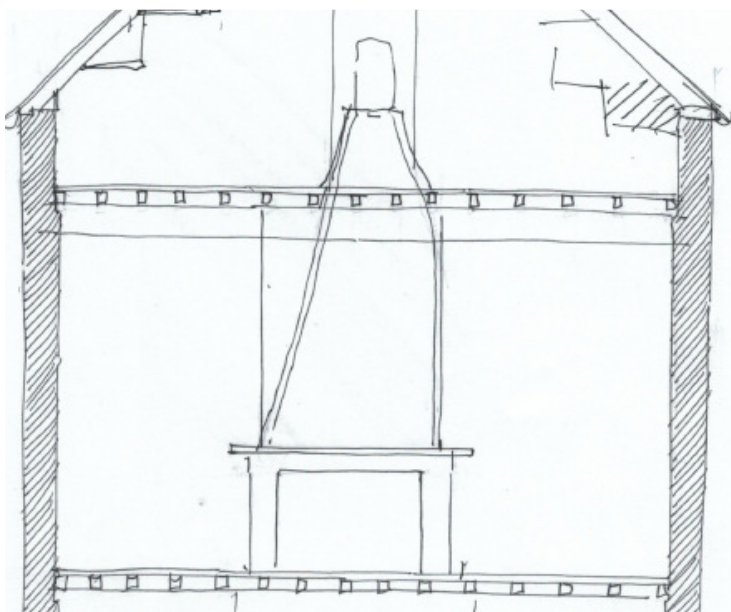

Schets van de schouw – vooraanzicht verdieping en zolder.

De schacht vertoont aan de zijden ook een bouwnaad wat een dubbele schacht doet vermoeden.

Dit vermoeden wordt bevestigd op zolder waar eveneens twee schachten zichtbaar zijn en dezelfde bouwnaad zich aftekent.

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw



Afb. 4: Schouw zolder


Voor een beter zicht op de verdere opbouw van de schouw naar beneden toe werd een stuk van de vloerplanken ter hoogte van de schouwmantel in kamer 5 verwijderd.



Afb. 5: Vloer kamer 5

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw

Bij het wegnemen van deze vloerplanken werd vastgesteld dat de eigenlijke schouw hier wel rechthoekig is maar dat de boezem naar boven toe versmalt en zodoende verschilt van het huidige zichtbare rechte volume. Er werd dus ook hier bredere voorzetschouw toegevoegd.

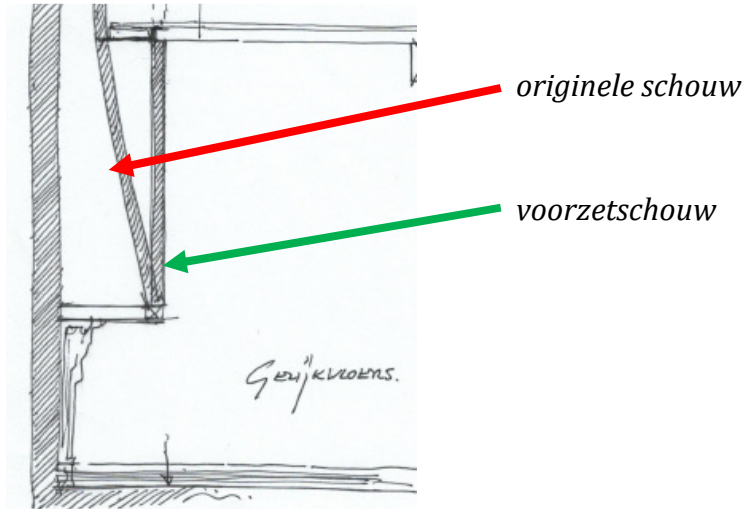

Schets van de schouw – dwarsdoorsnede gelijkvloers.

Bijkomend element is dat de huidige vloer van de verdieping niet is verankerd in de muur maar met ijzeren voetjes steunt op de schouw.



Afb. 6: Vloer kamer 5 – detail ijzeren voetjes voor het ondersteunen van de vloer.

Door het openmaken van de vloer was tevens te zien dat de buitenzijde van de originele schouw was voorzien van een leembezetting. Deze bezetting is doorheen de tijd grotendeels losgekomen en afgevallen.

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw



Afb. 7: Vloer kamer 5 – detail leembezetting op de schouwwand.


Restanten van de bezetting liggen verzameld op de bodem in de holte tussen de schouw en de voorzetschouw.



Afb. 8: Schouw vanaf kamer 5 – detail leembezetting op de schouwwand en afgevalen restanten ervan op de bodem.

Ook vanaf de opening op zolder is de leembezetting van de originele schouw nog duidelijk zichtbaar.


Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw

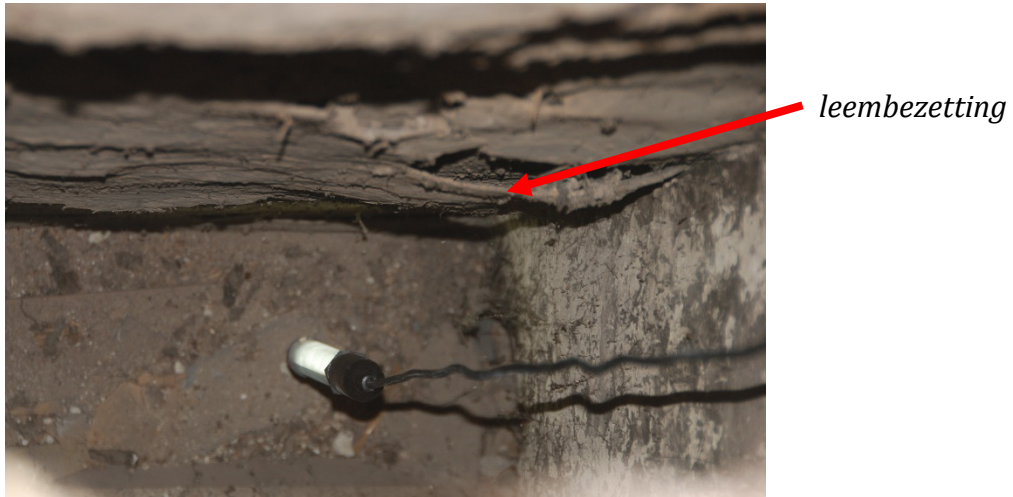

Afb. 9: Schouw vanaf zolder – detail leembezetting op de schouwwand.

Besluit

Indien de lijnen van de schachten worden doorgetrokken tekenen zich duidelijk twee volumena af, nl. de originele schouw die vanaf het gelijkvloers doorloopt tot boven het dak en de rechte voorzetschouw op het gelijkvloers waarop het vloervolume van de verdieping steunt met vanaf de verdieping de tweede schacht. Deze schacht is op zolder in de oorspronkelijke schouw ingewerkt.


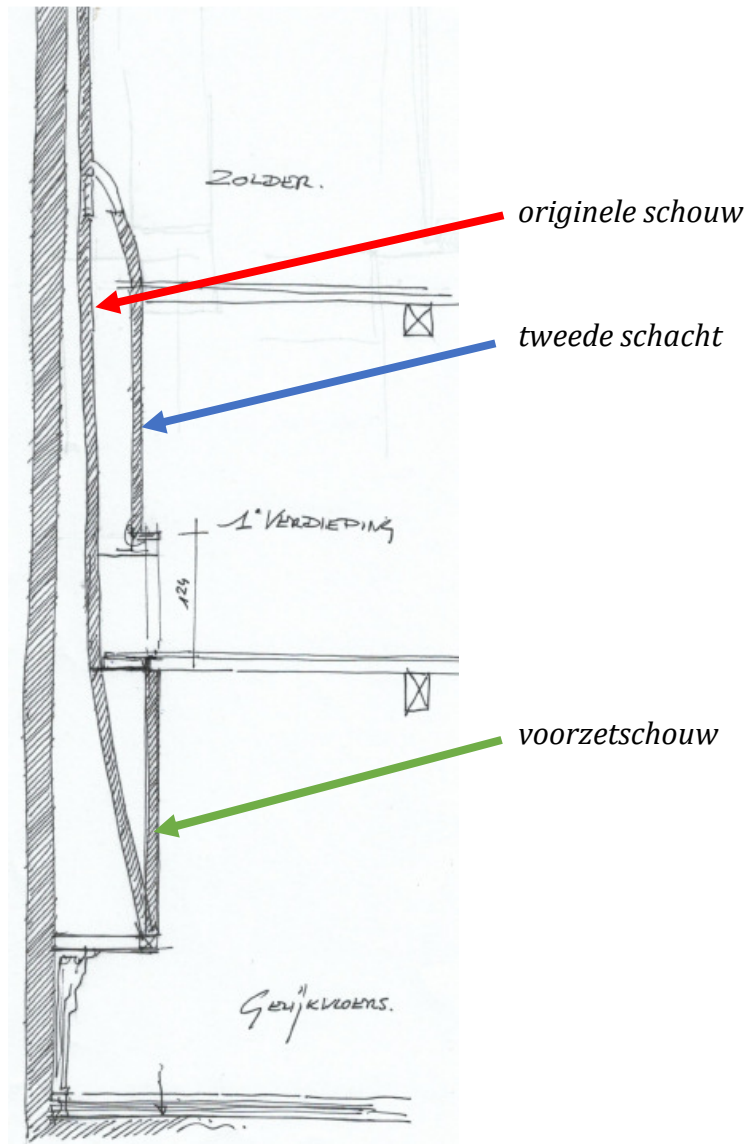


Schets van de schouw – dwarsdoorsnede.

De beperkte aanwezigheid van roetafzetting op de wanden van de tweede schacht doen vermoeden dat ze slechts beperkt werd gebruikt.

Schouw van het 'Spiegelhuis' te Zoutleeuw

Schematisch ziet de schouw er als volgt uit:

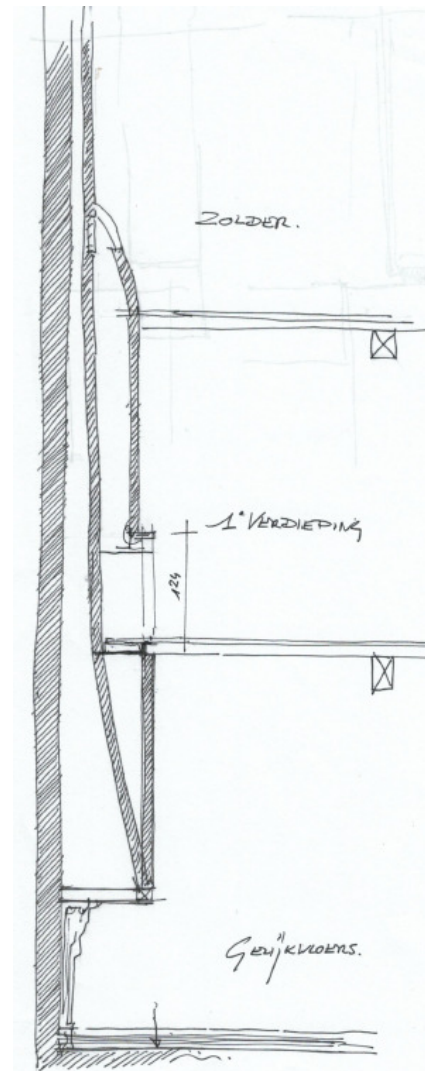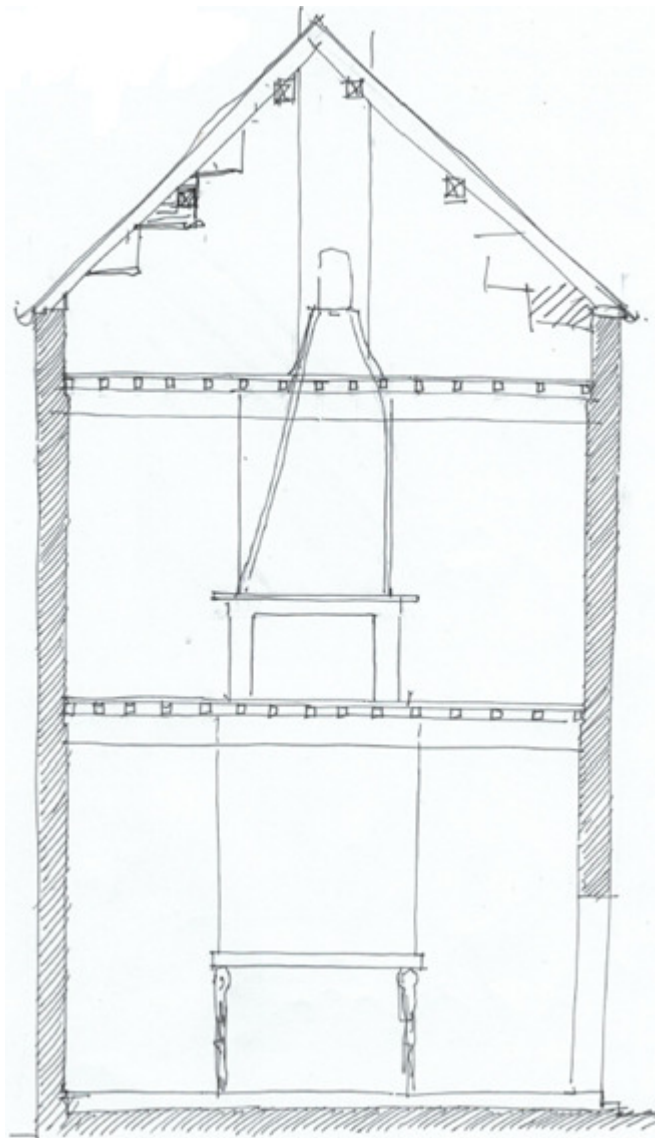

Schets van de schouw in vooraanzicht en dwarsdoorsnede.